


CORTE DE POZO
CARGAS DE REACCION:

En S.M. R1 4 x 1500 kg
En Foso R2 3200kg
En Foso R3: 4000kg

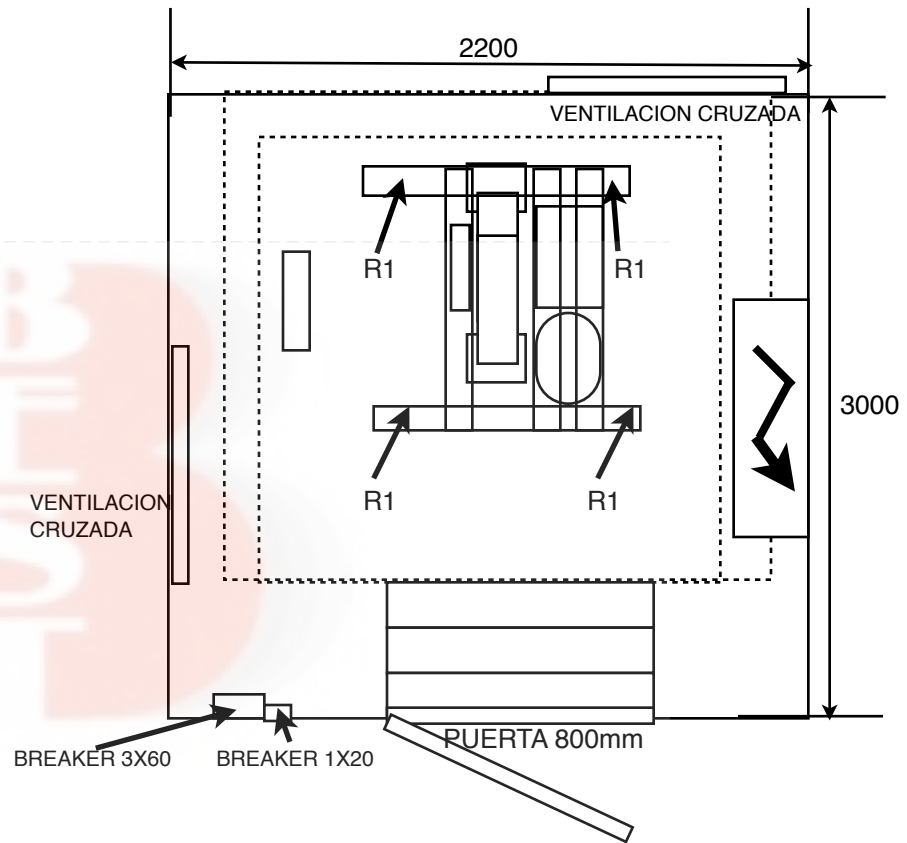



NOTAS

- Trabajos por el constructor.
1 Poner gancho en S.M. 2000 kg
2 Dejar espacio superior 4000mm
3 Ventilación cruzada en sala de máquinas


PLANTA SALA DE MAQUINAS

PLANO PM601
CORTE Y SALA DE MAQUINAS

CAPACIDAD: 450kg (6personas)
VELOCIDAD: 60 mpm
PUERTAS: Apertura central 800 mm
Sala de Maquinas Arriba
Dimensiones en mm
Proyecto: ASCENSORES BEST FEB/14

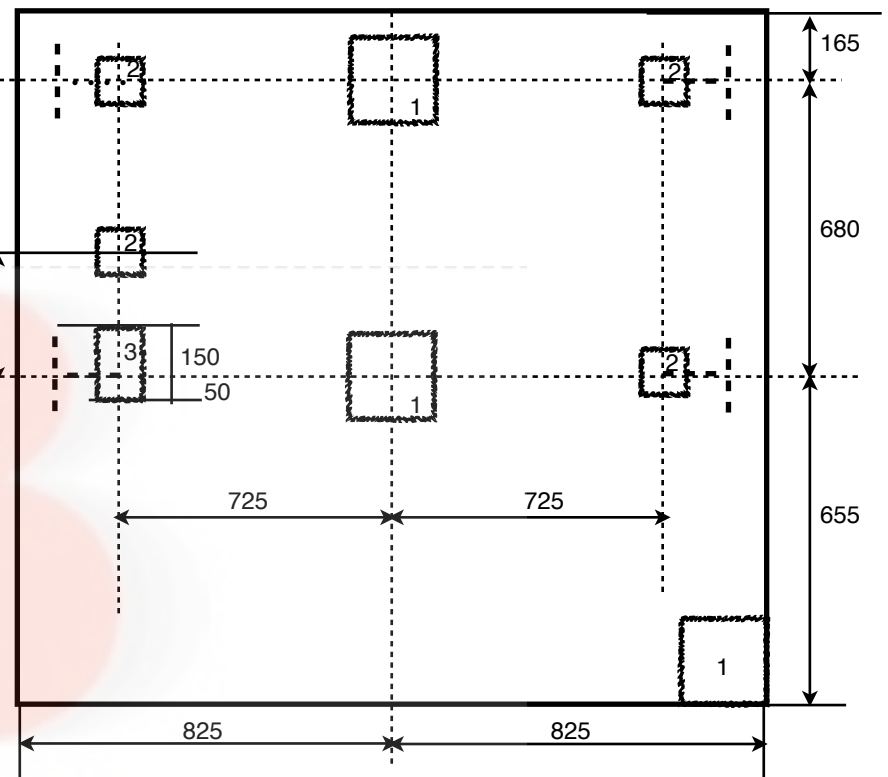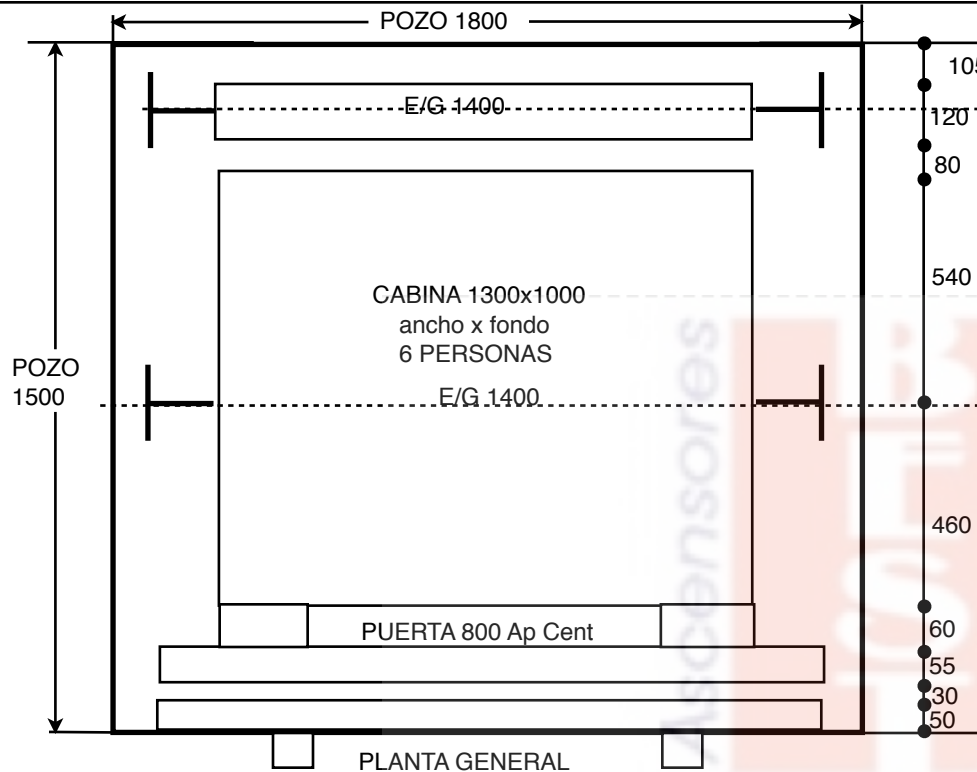

- HUECOS 1 200x200
- HUECOS 2 100x100
- HUECO 3 100x200

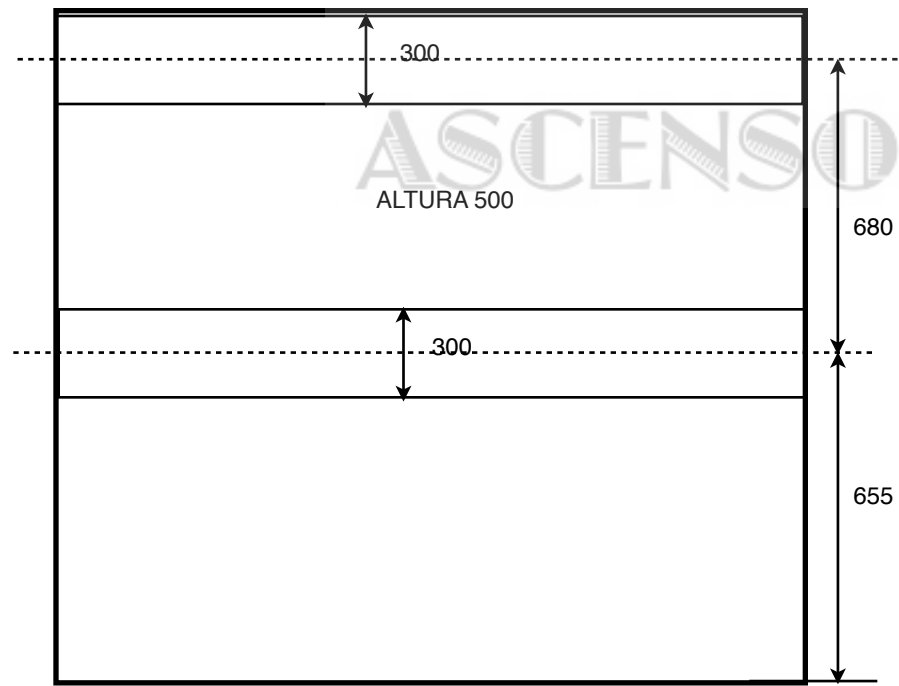

PLANO PM602
PLANO PRESENTACION GENERAL
HUECOS EN S.M Y BASES EN FOSO

CAPACIDAD: 450Kg (6 personas)
 VELOCIDAD: 60 mpm
 PUERTAS: 800mm Apertura Central
 Sala de Maquinas Arriba
 Dimensiones en mm
 Proyecto: ASCENSORES BEST 2014

NORMA GENERAL PM603

REQUISITOS PARA LA INSTALACION DE ASCENSORES

Los siguientes requisitos deben ser llenados por el Constructor y/o Propietario del edificio a fin de dar cumplimiento a las Normas Internacionales y proporcionar las condiciones apropiadas para la correcta instalación de los ascensores.

REFERENCIA PM603

01 Ascensor para 6 personas 450 (kg)

NOTA: La información que aparece es aplicable a cada uno de los ascensores del edificio.

- 1) INSTALACION DE ACOMETIDA TRIFASICA a 220v, 03 cables TWNo.6, 01 Neutro TWNo.8 y 01 Tierra TWNo.8 desde el cuarto de electricidad a la sala de máquinas.
- 2) PROTEGER la línea anterior con 02 breakers de 3x50A, uno al comienzo de la línea y otro al final, en sala de máquinas.
- 3) INSTALACION en sala de máquinas de acometida para alumbrado de cabina a 110V y su breaker correspondiente (Ticino), independiente de la acometida principal.
- 4) INSTALACION de alumbrado de pozo, un punto de luz de 60W (mínimo), cada 2 pisos, con interruptor en sala de máquinas.
- 5) PROVEER ILUMINACION EN SALA DE MAQUINAS, un punto de luz de 100W, en el techo, por cada máquina, con interruptor accionable desde la entrada.
- 6) PROVEER un tomacorriente de 110V/10A en sala de máquinas, por cada máquina.
- 7) PUERTA DE ACCESO abriendo hacia fuera con cerradura y ventilación tipo romanilla.
- 8) PROVEER escalera de acceso a sala de máquinas. Esta escalera no podrá ser del tipo "marinero".(En los casos de ascensores con Sala de Máquinas arriba)
- 9) EN EL TECHO en la proyección del centro del pozo, instalar un gancho con capacidad para 2000kg. (En los casos de ascensores con Sala de Máquinas arriba)
- 10) PROVEER ventilación cruzada en sala de máquinas.
- 11) INSTALACION DE UNA LINEA INDEPENDIENTE de 2 cables No. TW16 desde sala de máquinas, hasta conserjería, para la alarma.
- 12) INSTALAR un extintor en Sala de Máquinas.
- 13) SUMINISTRAR un local cerrado para uso exclusivo de la EMPRESA INSTALADORA DE ASCENSORES, para almacenaje de herramientas, materiales y equipos.
- 14) SUMINISTRAR CORRIENTE ELECTRICA TRIFASICA en sala de máquinas para iniciar los trabajos. Esta corriente puede ser provisional para los trabajos y deberá ser definitiva para las pruebas y ajustes finales.
- 15) OTROS DETALLES. Por favor referirse al plano general de montaje.

NOTA: Las normas prohíben la instalación dentro del pozo, o empotradas en las paredes del pozo o sala de máquinas, de ductos que transporten líquidos o gases o cualquier otro elemento que no sea necesario para el funcionamiento de los ascensores.